

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko -
mazurskie


1. Obiekt: hotel "Wkra"

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1875-1916

4. Adres:
ul. Zamkowa 2;
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:

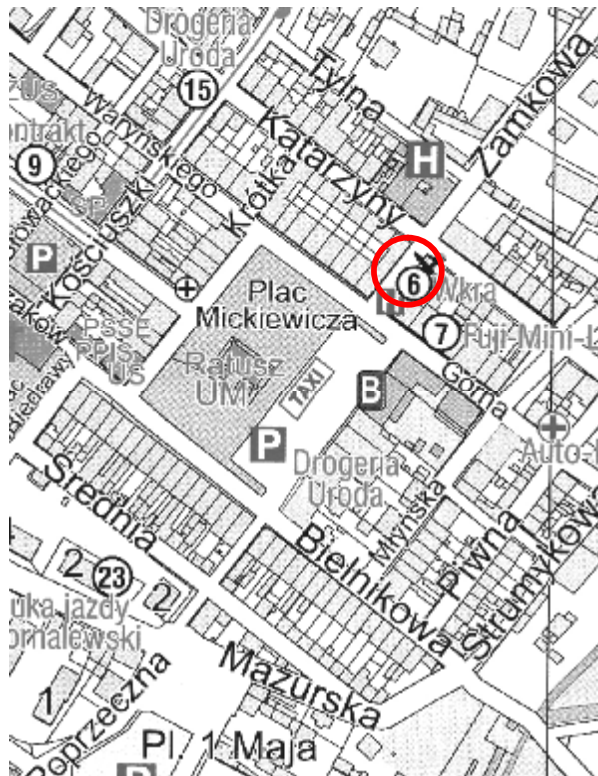

Widok ogólny elewacji

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1198

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: hotel

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- A-3370 (09.06.1992)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Obiekt to dawny hotel "Masovia" zbud. w 1875 r. dla Augusta Appolta, zniszczony w 1914 i odbud. w 1916 wg proj. arch. J.Wilhelma z Grudziądza. Nowy budynek otrzymał łącznik z budynkami obok. Dawne nazwy tych obiektów to: Haus Buetow, Haus Knüffel, Haus Thiel.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie litery "C", murowany, otynkowany, częściowo 2- i 3-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem. Dach wielopołaciowy z dachówką ceramiczną holenderką. Fasada 6-osiowa, podkreślona cokołem i zwieńczona gzymsem. Dwie centralne osie w wykuszu. Wykusz dekorowany gzymсами kordonowymi i podokiennymi i zwieńczony trójkątnym szczytem z gzymsem odcinkowym. Płyciny międzyokienne z rzeźbiarską dekoracją geometryczną. W połaci dachowej 2 wystawki kryte daszkiem 3-połaciowym. Otwory okienne dekorowane profilowanymi opaskami. Okna 4-skrzydłowe ze stałym ślimieniem, drewniane, częściowo z kostką a na poziomie drugiej kondygnacji ze szczeliną. Na poziomie pierwszej kondygnacji prostokątne witryny i otwór drzwiowy ujęty w 2 półkolumny podpierające gzym. drzwi 1-skrzydłowe, drewniane, płycinowe z dekoracją nakładkową w formie 3 rombów. od strony ul. zamkowej przyległy łącznik w formie bramy wspartej na 4 filarach z łukowym sklepieniem, z dachem 2-połaciowym z dachówką ceramiczną holenderką, zwieńczony gzymsem. Otwory okienne w tynkowych opaskach. Okna drewniane 4-skrzydłowe ze szczeliną. Elewacja od ul. Zamkowej 9-osiowa, podkreślona cokołem i zwieńczona gzymsem, w części zwieńczona trójkątnym szczytem. W połaci dachowej 4 wystawki kryte daszkiem 2-połaciowym prostopadle do kalenicy dachu. na szóstej osi otwór wejściowy zwieńczony 2 gzymсами odcinkowymi, flankowany 2 lizenami, z prostokątnym nadświetlem z geometryczną szczeliną. W części zwieńczonej trójkątnym szczytem okna pierwszej kondygnacji zwieńczone gzymsem odcinkowym. na poziomie drugiej kondygnacji 3 okrągłe otwory okienne z geometryczną szczeliną. Pozostałe okna prostokątne, zlicowane, 4-skrzydłowe z pozornym krzyżem okiennym z kostką i szczeliną.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku oraz pokrycie dachu. Zachowany detal architektoniczny oraz stolarka okienna i drzwiowa. Częściowo zachowane wystroje wnętrz.

16. Uwagi: