

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie


1. Obiekt: willa

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1879 r.

4. Adres:
ul. Władysława Jagiełły 17
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:

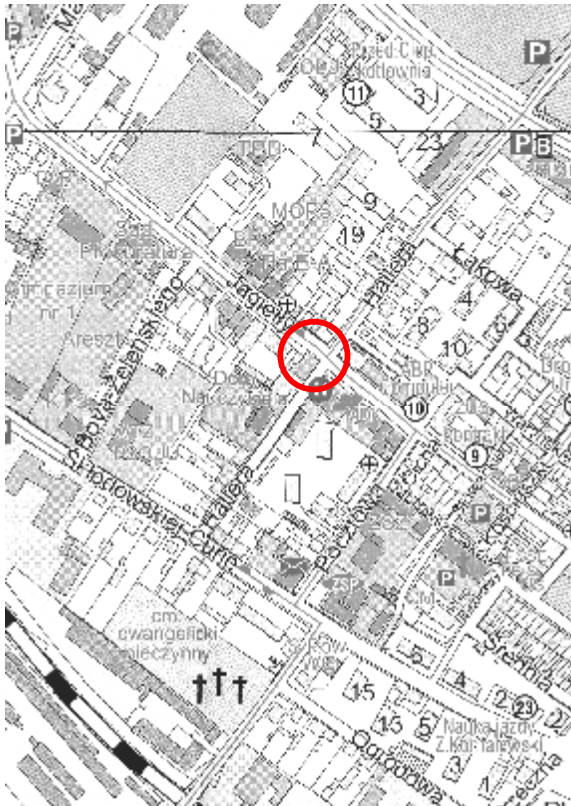

Widok ogólny elewacji

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 987

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalno-usługowy

7. Własność: Skarb Państwa/
użytkowanie wieczyste w rękach
prywatnych

8. Informacje o ochronie:
• REJESTR ZABYTKÓW

• MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO

- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Ul. Jagiełły powstała przy odbudowie miasta po pożarze w 1733r.; jej rezydencjonalna część to przed IWS dzielnicą bogatych kupców i fabrykantów. Obiekt to dawna willa w stylu neorenesansowym Boenheima arch. A.Stohra.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta z ryzalitem od strony S-W, 3-kondygnacyjny, murowany, otynkowany. Dach kopertowy kryty blachą. Elewacja N-W 4-osiowa, podkreślona cokołem, dekorowana gzymsem kordonowym i zwieńczona rozbudowanym gzymsem w układzie: kostkowy, konsolkowy, profilowany. Wertykalizm pierwszej i drugiej kondygnacji podkreślony gładkimi lizenami a trzeciej kondygnacji pilastrami. Na czwartej osi pilastry podtrzymujące profilowany gzymś i archiwoltę z datą "1895". Na poziomie pierwszej kondygnacji wtórnie wykonany arkadowy podcień. Elewacja S-W opracowana analogicznie. Na poziomie pierwszej kondygnacji wtórnie wybite otwory okienne, częściowo zwieńczone łukiem. Elewacja S-W przekształcona. Wtórnie dobudowany ryzalit z dużym przeszkleniem i wejściem PCV, przez co zniszczony pierwotny balkon wsparty na kolumnach. Opracowanie elewacji i wtórnego ryzalitu nawiązujące do pozostałych elewacji. Stolarka okienna i drzwiowa wtórna, PCV.

15. Stan zachowania:

Obiekt mocno przebudowany.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.

detal