

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: dawne stajnie w zespole koszar


10. Fotografia:

4. Adres:
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 38;
13-200 Działdowo

2. Datowanie: 1886 - 1912

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 101/1

9. Sytuacja:

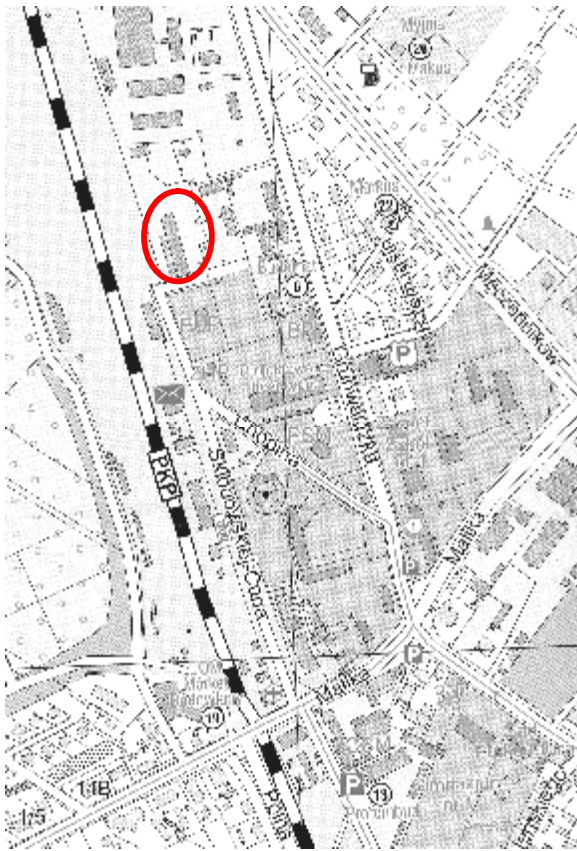

Widok ogólny elewacji

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: usługowy

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
-
- MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
- STREFA "B" OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodnie położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Zespół koszarowy powstawał od 1886 r. Lokalizacja w pobliżu stacji kolejowej i u wylotu dróg z miasta miała charakter strategiczny. Wznoszony w dwóch etapach. Najpierw zabudowania wokół czworobocznego placu ćwiczeń (koszarowce, stajnie, budynki gospodarcze). W latach 1910-13 budowano domy oficerskie projektu prawdopodobnie Griesbacha i wykonane przez firmę Ernesta Prowe i Artura Lemke. Nie jest wiadome czy ukończono budowę, czy część obiektów zniszczono w czasie wojny. Obiekt powstał w I fazie budowy, później przebudowywany.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie wydłużonego prostokąta, jednokondygnacyjny, o konstrukcji ryglowej (z rozbieżnym zastrzałem przy narożnikach ścian szczytowych i zbieżnym zastrzałem przy większych wrotach), częściowo tynkowany. Kryty dachem 2-połaciowym krytym papą. Od strony W liczne wtórne przybudówki. Fasada ryglowa, nieotynkowana, z 3 bramami z 2-skrzydłowymi, metalowymi wrotami. Pozostałe otwory drzwiowe 1-skrzydłowe z prostokątnymi nadświetlami ze szczębliną. Stolarka okienna fasady wtórna 2-skrzydłowa. Stolarka okienna elewacji N pierwotna zachowana 4-skrzydłowa drewniana. W części otworów drzwiowych i okiennych zachowane dekoracyjne drewniane okapy wsparte na profilowanych konsolach. Końcówki kleszczy zaciosane w profil wałka i poprzecznej simy, krokwie zaciosane w długą esownicę, kostkę, półwałek i simę na zakończeniu, płatwie zaciosane dekoracyjnie podparte mieczami wyciętymi w półłuk partyjski.

15. Stan zachowania:

Zachowana częściowo forma architektoniczna obiektu, częściowo detal architektoniczny i stolarka.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.