

Nr inwent.:

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: dom

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1900 - 1910

9. Sytuacja:

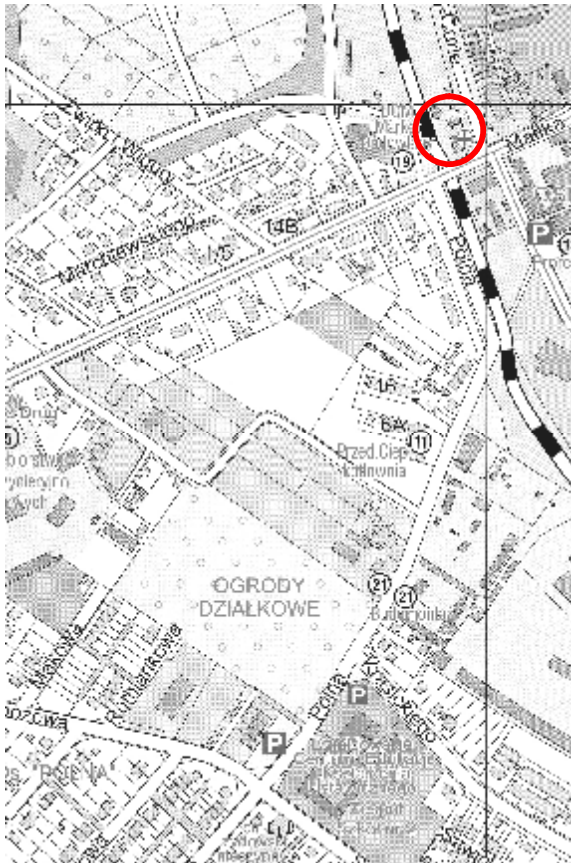

*Widok ogólny elewacji*

4. Adres:  
ul. Lidzbarska 2;  
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 2/41

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: mieszkalny

7. Własność: Skarb Państwa/  
użytkowanie wieczyste w rękach  
prywatnych

8. Informacje o ochronie:  
• REJESTR ZABYTKÓW

• MIEJSCOWY PLAN  
ZAGOSPODAROWANIA.  
PRZESTRZENNEGO

- STREFA "B" OCHRONY  
KONSERWATORSKIEJ

11. **Historia:** Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodnie położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Osiedle domów dla pracowników kolejowych powstało ok. 19120r. Architektura typowa dla budownictwa kolejowego z tego okresu, zróżnicowana wg rangi pracowników w niej mieszkających. Przy budynkach mieszkalnych stawiano budynki gospodarcze o analogicznej architekturze z czerwonej cegły

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



*detal*

14. Opis:

Obiekt założony na planie wieloboku z prostokątną przybudówką z gankiem zabudowanym, murowany z cegły, częściowo otynkowany, 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem. Dach naczółkowy, kryty dachówką ceramiczną karpiówką. Przybudówka kryta dachem 3-połaciowym z przedłużoną połacią nad gankiem. Naczółki dachu zwieńczone sterczynami. Dachy z okapami wspartymi na krokwiach. Elewacje podkreślone wysokim, ceglany cokół (do połowy pierwszej kondygnacji). Elewacja S-E dekorowana wertykalnie ceglany lizenami a horyzontalnie kordonowym gzymsem ceglany i fryzem ceglany pod okapem - w układzie lizena-płycina. Otwory okienne pierwszej kondygnacji zwieńczone łukiem odcinkowym z ceglany nadprożem. Otwory okienne drugiej kondygnacji dekorowane w górnej części ceglany opaską z kłincem. Wszystkie otwory z uskokowymi, ceglany parapetami. Elewacje szczytowe dekorowane ceglany lizenami i gzymsem kordonowym, ceglany. Otwory okienne i drzwiowe analogiczne. Przybudówka dekorowana w narożnikach ceglany lizenami. Otwór drzwiowy poprzedzony schodami z metalową barierą. W elewacji N-W otwór drzwiowy zamknięty łukiem odcinkowym z drzwiami 2-skrzydłowymi, z przeźroczami, drewnianymi, płycinowymi. Nieregularne otwory okienne zamknięte łukiem odcinkowym. W połaci dachowej korpusu głównego i przybudówki lukarny kryte daszkiem pulpituowym z kwadratowymi okienkami (w przybudówce 1 a w korpusie głównym 3). Stolarka: okna 4-skrzydłowe, drewniane, ze stałym śłemeniem, na poziomie pierwszej kondygnacji z dekorowanym słupkiem. Drzwi 1-skrzydłowe, drewniane, płycinowe.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku i opracowanie elewacji, częściowo stolarka.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.